

SERVICE BULLETIN

Issue Date	Rev.	Tot. Pages
24 OCT 2011	03	3

N° 2011-08

PART 1 of this bulletin has you prepare the airplane for maintenance
Come preparare il velivolo per l'aggiornamento
PART 2 of this bulletin has you determine the condition of subject
Come accertarsi delle condizioni delle parti interessate
PART 3 of this bulletin gives the object installation/replace instruction
Come eseguire l'installazione o la sostituzione

- A MANDATORY / OBBLIGATORIO
B RECOMMENDED / RACCOMANDATO
C INFORMATION / INFORMATIVA

OBJECT / OGGETTO

PULLEY SUPPORT REPLACEMENT / SOSTITUZIONE SUPPORTO PULEGGE

MODELS AFFECTED / MODELLI INTERESSATI:

TYPE:	FROM S/N	THROUGH S/N	NOTE
PIONEER P-200	ALL	ALL	SERVICE

COMPLIANCE TIME / ESECUZIONE

- IMMEDIATELY / IMMEDIATAMENTE
 BEFORE NEXT FLY / PRIMA DEL PROSSIMO VOLO
 AT NEXT INSPECTION / ALLA PROSSIMA ISPEZIONE
 _____ / _____

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

IF THE ELEVATOR CABLE IS NOT PROPERLY ALIGNED, IT CAN OVERRIDE THE PULLEY AND COULD DAMAGE THE SUPPORT IN THE NEXT 25 HOURS; WITH THIS BULLETIN WE RECOMMEND TO INSTALL A NEW PULLEY SUPPORT WITH A DEVICE THAT PREVENTS THE CABLE JUMP




SE IL CAVO DEL COMANDO CABRA-PICCHIA NON E' CORRETTAMENTE ALLINEATO, POTREBBE SCAVALCARE LA PULEGGIA DI GUIDA E DANNEGGIARE IL SUPPORTO IN 25 ORE. CON QUESTO BOLLETTINO, CONSIGLIAMO DI INSTALLARE UN NUOVO SUPPORTO DOTATO DI UN DISPOSITIVO CHE IMPEDISCE AL CAVO DI USCIRE DALLA SEDE

2 MAN-HOURS ARE REQUIRED TO COMPLETE THIS SERVICE (APPROXIMATELY)
(man-hours are based on hands-on time and may vary with personnel and facility available)

WARRANTY:
warranty conditions depend on the agreements of commercial department
condizioni di garanzia come da disposizioni del dipartimento commerciale

PART 1: PREPARATION AND SOURCE / PREPARAZIONE E RISORSE

PART NUMBER	Qt.	DESCRIPTION	ACTION	SOURCE
2CV655UK	01	NEW PULLEY SUPPORT WITH ROLLER	REPLACE	ALPI AVIATION

1		2		3	N°2 
4		5		6	
7		8		9	



www.alpiaviation.com
info@alpiaviation.com


Alpi Aviation



BEFORE OPERATE, PUT THE AIRCRAFT AND WORKING AREA IN SAFETY CONDITIONS
PRIMA DI INIZIARE, METTERE IL VELIVOLO E L'AREA DI LAVORO IN SICUREZZA

AFTER ALL OPERATIONS CLEAN THE WORKING AREA AND CHECK FOR FOREIGN OBJECTS
COMPLETATO IL LAVORO, PULIRE L'AREA E VERIFICARE LA PRESENZA DI OGGETTI ESTRANEI


PART 2: OBJECT CONDITIONS / VERIFICA DELLE CONDIZIONI

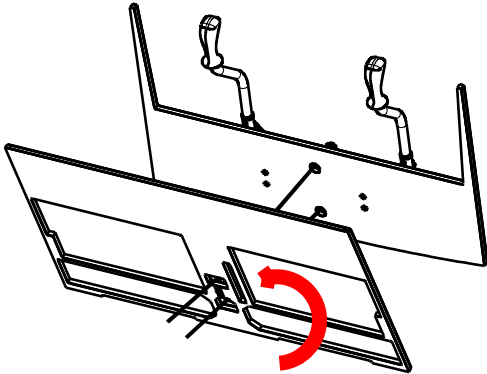

N°	DESCRIPTION	TOOLS	NOTE
01	<p>REMOVE THE SEATS AND CENTRAL CONSOLLE</p> <p>RIMUOVERE I SEDILI E LA CONSOLLE CENTRALE</p>		
02	<p>IN THIS PICTURE YOU CAN SEE THE CABLE IN WRONG POSITION, JUMP-OUT FROM THE PULLEY REPLACE THE SUPPORT AS SOON AS POSSIBLE</p> <p>IN QUESTA IMMAGINE SI VEDE IL CAVO SBALZATO DALLA SEDE DELLA PULEGGIA: SOSTITUIRE IL SUPPORTO NON APPENA POSSIBILE</p>		

SEE THE PART 3 OF THIS BULLETIN FOR SUPPORT REPLACE INFORMATIONS

VEDERE LA PARTE 3 DI QUESTO BOLLETTINO PER LE INFORMAZIONI SULLA SOSTITUZIONE DEL SUPPORTO

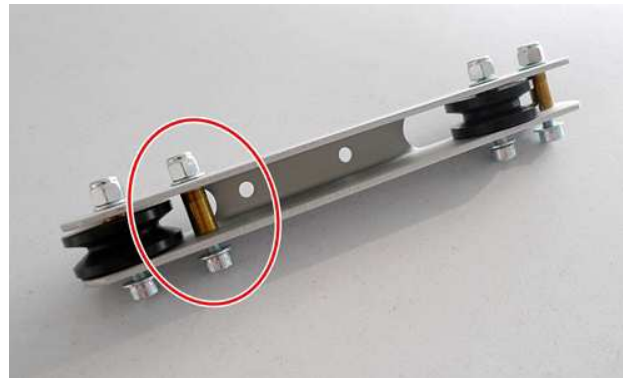


NEW SUPPORT WITH ADDITIONAL ROLLER

NUOVO SUPPORTO CON RULLO AGGIUNTIVO



PART 3: INSTALLATION OR REPLACEMENT / INSTALLAZIONE O SOSTITUZIONE

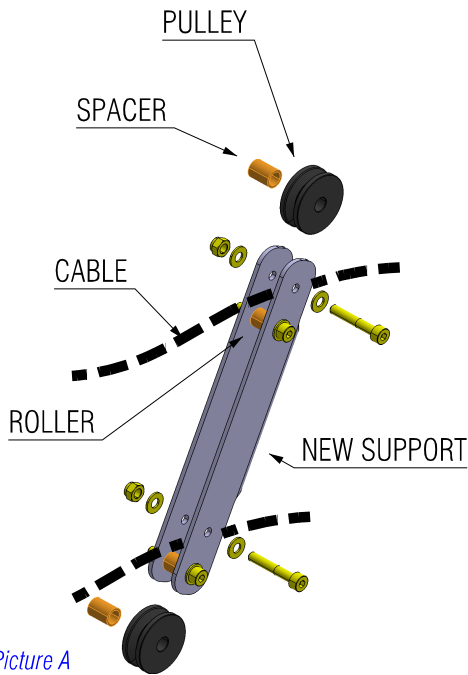

N°	DESCRIPTION	TOOLS	NOTE
01	REMOVE THE SUPPORT FROM AIRFRAME <i>RIMUOVERE IL SUPPORTO DAL FISSAGGIO IN FUSOLIERA</i>	①	
02	REMOVE THE PULLEY, SPACER AND ROLLER FROM THE OLD SUPPORT <i>TOGLIERE LE PULEGGE, I DISTANZIALI E IL RULLO DAL VECCHIO SUPPORTO</i>	① ②	
03	REMOVE THE ROLLER FROM THE NEW SUPPORT, AND INSTALL THE SUPPORT BETWEEN CABLE (Picture A) <i>RIMUOVERE IL RULLO DAL NUOVO SUPPORTO, QUINDI INFILARE IL SUPPORTO TRA I CAVI (Figura A)</i>	① ②	
04	FIX THE ROLLER, SPACER AND PULLEY AS SHOWN ON Picture B, USING THE COMPONENTS REMOVED FROM OLD SUPPORT <i>ASSEMBLARE IL RULLO, IL DISTANZIALE E LA PULEGGIA COME INDICATO IN FIGURA B, RIUTILIZZANDO I COMPONENTI RIMOSSI DAL VECCHIO SUPPORTO</i>	① ②	
05	FIX THE SUPPORT GROUP ON AIRFRAME (Picture C) USING A NEW SET OF WASHER <i>FISSARE IL GRUPPO SUPPORTO IN FUSOLIERA (Figura C) USANDO RONDELLE NUOVE</i>	① ③	

